

Statyw automatyczny

STAV Instrukcja obsługi

Plik: 2016-01-21 statyw STAV PL

Spis treści:

1.	Wst	əp	. 3
2.	Kompletacja		
3.	Dane techniczne		
4.	Klawisze statywu		
5.	Zasady bezpieczeństwa		
6.	Zas	ady postępowania ze zużytym statywem	. 5
7.	Przy	gotowanie statywu do pracy	. 6
8.	Ogó	Ine zasady eksploatacji statywu	. 7
9.	Złąc	za komunikacyjne	. 8
10.	Wyn	niary	. 9
11.	Men	u główne	10
12.	Poz	ycja bazowa	10
13.	Tryb	ręczny	10
14.	Tryb	automatyczny	11
15.	Usta	wienia	12
	15.1	Edycja prog. ruchu	13
	15.2	Komunikacja	14
	15.3	Maksymalna siła (Fmax)	15
	15.4	Nowy PIN	15
	15.5	Menu serwisowe	15
Kom	unikaty		16
Dek	laracja z	godności	17

1. Wstęp

Statyw zmotoryzowany umożliwia badanie wytrzymałości próbki na ściskanie lub rozciąganie z programowalną prędkością i przesunięciem. Statyw pozwala na cykliczne badanie produktów z możliwością ustawiania kroków (różne warunki przesuwu), z których składa się jeden cykl.

2. Kompletacja

Podstawowy zestaw obejmuje:

- 1. Statyw automatyczny
- 2. Element mocujący dla siłomierza
- 3. Zasilacz

3. Dane techniczne

Тур	Statyw automatyczny STAV
Maksymalna badana siła (max)	500N
Przesuw	300mm
Max prędkość przesuwu	300mm/min
Liczba pamięci programów ruchu	10
Max liczba programowalnych kroków w	8
cyklu	8
Temp. pracy	0÷+40°C
Interfejsy	RS232C, USB
Zasilanie	-230V 50Hz 100VA / 24V 4 A
Masa	22,5kg

4. Klawisze statywu



- włączenie / wyłączenie statywu,

— przycisk STOP bezpieczeństwa odłączający zasilanie silnika statywu,

- powrót / podczas wpisywania danych literowych służy jako wykasowanie pozycji lub powrót do poprzedniej pozycji (wpisywanie PIN'u),

- potwierdzanie (wybór opcji) / podczas wpisywania danych literowych dodaje kolejną pozycję lub przesuwa wskaźnik do następnej pozycji (wpisywanie PIN'u),

D - powrót do głównego ekranu.

Pokrętło umożliwia przesunięcie kursora w górę lub w dół (pokręcanie pokrętła w prawo lub lewo) oraz potwierdzenie wyboru (poprzez naciśniecie pokrętła).

5. Zasady bezpieczeństwa



Niezbędne jest uważne zapoznanie się z przedstawionymi niżej zasadami bezpieczeństwa pracy z statywem, przestrzeganie, których jest warunkiem uniknięcia porażenia pradem oraz uszkodzenia statywu lub podłączonych do niej urządzeń.

- Naprawy i niezbędne regulacje statywu mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem należy stosować jedynie właściwy typ zasilacza, a napięcie zasilające musi być zgodne z danymi technicznymi.
- Nie należy używać statywu przy zdjętej części obudowy.
- Nie używać statywu w atmosferze grożącej wybuchem.
- Nie używać statywu w miejscach o dużej wilgotności.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia statywu należy go wyłączyć i nie używać do momentu sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.
- W czasie badania próbki należy zachować bezpieczną odległość od elementów poruszających się i od próbki.

6. Zasady postępowania ze zużytym statywem



Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego nie należy zużytych urządzeń elektronicznych umieszczać w pojemnikach wraz ze zwykłymi odpadkami.

• Zużyty statyw po zakończeniu eksploatacji można będzie przekazać jednostkom uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu elektronicznego lub do miejsca jej zakupu.

7. Przygotowanie statywu do pracy

Statyw należy ustawić w pomieszczeniu, gdzie zapewnione są następujące wymogi klimatyczne: temperatura mieści się w granicach od 0 do 40°C, natomiast wilgotność względna powietrza zawiera się w przedziale $20\% \div 80\%$.



Statyw musi być ustawiony w pomieszczeniu w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do wyłącznika bezpieczeństwa STOP !

Przygotowanie urządzenia do pracy:

- 1. Ustawić statyw na płaskiej stabilnej powierzchni.
- 2. Odkręcić ze statywu płytę siłomierza odkręcając 4-y śruby M4.
- Do płyty siłomierza przykręcić siłomierz FB lub FC 4-ma śrubami M4x20 z kompletu statywu.
- 4. Przykręcić ponownie płytę siłomierza do uchwytu statywu tymi samymi śrubami.
- 5. Podłączyć zasilanie do statywu.
- 6. Uruchomić statyw i obniżyć do momentu całkowitego zbliżenia końcówki siłomierza do śruby zaczepu (używając opcji *Tryb ręczny* i pokrętła).
- Poluzować 6 śrub na płycie statywu i wycentrować położenie końcówki siłomierza ze śrubą zaczepu (końcówką statywu) a następnie dokręcić z powrotem wszystkie śruby.
- 8. Podłączyć zasilanie do siłomierza (jeśli użytkownik nie korzysta z zasilania wewnętrznego).
- 9. Włączyć siłomierz (przyciskiem ON/OFF) i statyw (przyciskiem ON/OFF).
- 10. Statyw jest gotowy do pracy.

8. Ogólne zasady eksploatacji statywu



Podczas pracy urządzenia nie zbliżać rąk w okolicę próbki i ruchomych części!

W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa utraty zdrowia należy niezwłocznie wcisnąć przycisk bezpieczeństwa STOP znajdujący się na przedniej ścianie urządzenia!

- 1. Należy dołożyć wszelkich starań aby próbka była umieszczona stabilnie i bezpiecznie przed rozpoczęciem badań.
- 2. Niedopuszczalne jest zbliżanie rąk do próbki lub ruchomych elementów podczas pracy statywu.

9. Złącza komunikacyjne

Statyw na tylnej ściance posiada dwa złącza szeregowe : RS232C oraz USB.

Złącze RS232C służy do podłączenia statywu z siłomierzem jeśli użytkownik chce posiadać zwrotną informację od siłomierza dotycząca aktualnie działającej na próbkę siły.

Złącze USB służy do podłączenia statywu z komputerem w celu przesyłania wyników.

10. Wymiary



11. Menu główne

Po włączeniu statywu przyciskiem ON/OFF pojawia się poniższy ekran:

Menu główne	
Tryb ręczny Tryb automatyczny Ustawienia Pozycja bazowa	

Użytkownik obracając pokrętło zmienia obecnie podświetloną pozycję i wybiera daną pozycję naciskając na pokrętło lub używając przycisku \rightarrow . Wyjście z danej pozycji po naciśnięciu przycisku \leftarrow .

12. Pozycja bazowa

Po włączeniu statywu i przed rozpoczęciem pomiarów należy wybrać opcję *Pozycja bazowa* dzięki której statyw przesunie siłomierz do pozycji bazowej.

Pozwala to sterownikowi statywu ustalić pozycję początkową, od której będzie odliczał kolejne pozycje wpisane przez użytkownika.

Ustawienie pozycji bazowej należy wykonać po każdym włączeniu (ON/OFF) statywu.

Czynność ta jest **obowiązkowa** jeśli użytkownik chce korzystać z trybu automatycznego.

13. Tryb ręczny

W trybie ręcznym użytkownik obracając pokrętło ma możliwość poruszania zamontowanym na statywie siłomierzem.

Tryb ręczny			
K = V = X = F =	+0 imp/sek +0 mm/min +0.00 mm +0.00 N		

Na ekranie na bieżąco wyświetlane są poniższe informacje:

K – prędkość obrotowa pokrętła (impulsy/sekundę),

V – prędkość przesuwu siłomierza (mm/min),

X – przesuw (pozycja) siłomierza (mm),

F - wartość siły (N ; wyświetlana jeśli siłomierz jest podłączony za pomocą złącza RS232C do statywu)

Naciśnięcie pokrętła spowoduje wyświetlenie się napisów *Góra Dół* i automatyczne przesuwanie statywu z maksymalna prędkością w wybranym kierunku.

UWAGA:

Jeśli przed wybraniem trybu ręcznego użytkownik po włączeniu statywu nie ustalił pozycji bazowej przy parametrze X będzie widoczny symbol "?".

14. Tryb automatyczny

Po wybraniu w menu głównym pozycji *Tryb automatyczny* przechodzimy do wyboru programu ruchu, który wcześniej zostały ustawiony przez użytkownika (menu *Ustawienia* \rightarrow *Edycja programów ruchu*). Po wybraniu odpowiedniego programu używając pokrętła wchodzimy w ekran podglądu danego programu ruchu i na ekranie widzimy następujące pozycje:

Nazwa pozycji	Opis
Start	Rozpoczęcie pomiaru.
Ustaw bazową	Statyw ustawia się w pozycji bazowej dla tego programu.
Resetuj licznik cykl.	Zeruje licznik cykli ruchu.
V[mm/min]	Aktualna prędkość przesuwu siłomierza.
x[mm]	Aktualna wartość przesuwu siłomierza.
F[N]	Aktualna wartość siły na wyświetlaczu siłomierza.
Numer cyklu	Numer obecnie wykonywanego cyklu.
Krok	Numer obecnie wykonywanego kroku (każdy cykl może być podzielony na maksymalnie 8 kroków)

x t F tc	Warunek obecnie odbywanego kroku zależny od przesunięcia, czasu, siły lub czasu cyklu
t krok [sek]	Czas trwania obecnego kroku.
t cykl [sek]	Czas trwania obecnego cyklu.
t ruchu [sek]	Aktualny czas trwania całego ruchu

Po ustawieniu bazowej pozycji dla danego programu (*Ustaw bazową*) wybieramy *Start* i rozpoczynamy pomiar. Użytkownik na bieżąco ma podgląd na aktualne cechy wybranego programu ruchu takie jak np. aktualna prędkość przesuwu siłomierza czy numer obecnie wykonywanego cyklu.

15. Ustawienia

Wejście do ustawień jest zablokowane hasłem PIN.



PIN domyślnie ma wartość "000000" ale użytkownik ma możliwość zmiany tego hasła. Korzystając z klawiszy \leftarrow oraz \rightarrow zmieniamy pozycję wskaźnika, obracając pokrętło wybieramy wartość cyfrową a następnie przyciskając pokrętło potwierdzamy wpisany PIN. Po wejściu w podmenu ustawienia mamy możliwość edycji programów ruchu, ustawień komunikacji, zmiany języka menu, zmiany siły maksymalnej, zmiany PIN'u oraz menu serwisowe.

Menu ustawienia			
Edycja prog. rucl Komunikacja	hu		
Jezyk	: polski		
Fmax[N]	: 100		
Nowy PIN			
Menu serwisowe			

15.1 Edycja prog. ruchu

Podmenu *Edycja prog. Ruchu* umożliwia wprowadzenie nastaw programu ruchu takich jak np. pozycja bazowa, ilość cykli czy ilość kroków w jednym cyklu. Za pomocą tych ustawień użytkownik ma duże możliwości dopasowania zaprogramowanego ruchu do swoich potrzeb i specyfiki badanej próbki. Dokładny opis każdego nastawu znajduje się w tabelce:

Nazwa	Możliwa wartość	Opis
Nazwa	Max 14 znaków	Edycja nazwy własnej programu ruchu.
Pozycja bazowa	-	Wyświetla obecnie ustawioną pozycje bazową.
Ustaw pozycję bazową	-	Możliwość ustawienia pozycji bazowej.
Kierunek dod	Góra Dół	Ustawienie kierunku w dół lub w górę jako dodatniego.
Ilość cykli	1 ÷ 9999	Ustawienie ilości cykli pomiarowych.
Ilość kroków	Max 8	Ustawienie ilości kroków ruchu zawartych w jednym cyklu.
Tryb ręczny	-	Podgląd w trybie ręcznym.
Test prog. ruchu	-	Test programu ruchu. Statyw wykona 1 cykl według wprowadzonych nastaw.
KROK n – test	-	Test kroku n-ego. Statyw wykona krok n według wprowadzonych nastaw.
Prędkość	20-300	Ustawienie prędkości przesuwu [mm/min] dla kroku n-ego
		Krok będzie wykonywany do momentu poprawności wybranego warunku:
Warunek	x<	Wartość przesuwu (pozycji) mniejsza niż
kontynuowania	x>	Wartość przesuwu (pozycji) większa niż
KIUKU	F<	Wartość siły mniejsza niż

	F>	Wartość siły większa niż
	t<	Czas kroku mniejszy niż
	tc<	Czaś cyklu mniejszy niż
	d<	droga pokonana mniejsza niż
Jedno z poniższych:		
[mm]	0-200mm	Wpisanie wartości pozycji lub odcinka drogi w zależności jaki warunek kontynuowania kroku został wybrany
[N]	0-200N	Wpisanie wartości siły jeśli został wybrany warunek kontynuowania F< lub F>
[sek]	0-200s	Wpisanie wartości czasu jeśli warunek kontynuowania t< lub tc<

W zależności od wybranej ilości kroków liczba pozycji w menu powiększa się o ustawy kolejnych kroków.

Po ustawieniu wszystkich nastaw wychodzimy używając przycisku ←.

Aby przeprowadzić zaprogramowany ruch należy wrócić (używając przycisku \leftarrow) do menu głównego i wybrać pozycję *Tryb automatyczny*. Następnie wybieramy odpowiednią nazwę programu ruchu przez nas zaprogramowanego (rozdz. 14).

15.2 Komunikacja

W podmenu *Komunikacja* mamy możliwość ustawienia parametrów złącza szeregowego RS232C. Użytkownik ma możliwość wybrania jakie informacje mają być przesyłane do komputera: numer cyklu, czas, pozycja i siła. Używając pokrętła zaznaczamy, które informacje mają być przesyłane.

: 000100
: 128000
: 🗆
: 🗆
: 🗆
: 🗆

15.3 Maksymalna siła (Fmax)

Ustawienie maksymalnej siły, która może działać na siłomierz. Funkcja ta zabezpiecza siłomierz przed przeciążeniem. Aby z niej skorzystać należy podłączyć siłomierz złączem RS232 do statywu i sprawdzić czy na wyświetlaczu statywu mamy informację zwrotną dotycząca siły działającej na siłomierz. Maksymalna wartość możliwa do ustawienia to 500N.

15.4 Nowy PIN

W podmenu *Nowy PIN* mamy możliwość zmiany dotychczasowego kodu PIN zabezpieczającego dostęp do menu *Ustawienia*. Korzystając z klawiszy \leftarrow oraz \rightarrow zmieniamy pozycję wskaźnika, obracając pokrętło wybieramy wartość cyfrową a następnie przyciskając pokrętło potwierdzamy wpisany PIN. Nowy PIN należy wpisać dwukrotnie aby nie popełnić błędu podczas zmiany.



15.5 Menu serwisowe

Menu serwisowe przeznaczone jest dla personelu firmy AXIS.

Komunikat/stan Przyczyna		Zalecenie
NIEZNANA POZYCJA	Pozycja bazowa nie została ustawiona	Należy w menu głównym wybrać <i>Pozycja bazowa</i>
BRAK ZASILANIA	Brak zasilania silnika statywu – wciśnięty przycisk bezpieczeństwa STOP	Wyłączyć przycisk bezpieczeństwa STOP. Jeśli przycisk jest odłączony należy skontaktować się z serwisem AXIS.
STATYW PRZECIĄŻONY STATYW Ustawieniach statywu		Zastosować próbkę do której trzeba zastosować mniejsze siły. Jeśli mimo to statyw zostaje przeciążony należy skontaktować się z serwisem AXIS.

Komunikaty

CE

Deklaracja zgodności

My:

AXIS Spółka z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B

z całą odpowiedzialnością deklarujemy, że wyprodukowane przez nas statywy:

STAV500

oznakowane znakiem CE są zgodne z:

Dyrektywą 2004/108/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna) i normami zharmonizowanymi :

- PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012
- PN-EN 61000-4-3:2007 +A1:2008+A2:2011

Informacje dodatkowe:

- Badania na zgodność z wymaganiami norm zostały wykonane w Laboratorium Badawczym Oddziału Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku, akredytowanym przez PCA (AB007), raport z badań nr 037/LMC-934/2014 wydany dnia 20.05.2014 r.
- Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 14

Z upoważnienia Dyrektora AXIS Sp. z o.o.:

Szef Produkcji - mgr inż. Jan Kończak

Maur

Gdańsk, 22-05-2014 r.

Notatki